


МОДЕЛЬ ЗАВЕРШАЮЩЕГО УЧАСТКА ПОЛЕТА САМОЛЕТА ЯК-40

№ 87928 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОАО ТЮМЕНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ГА

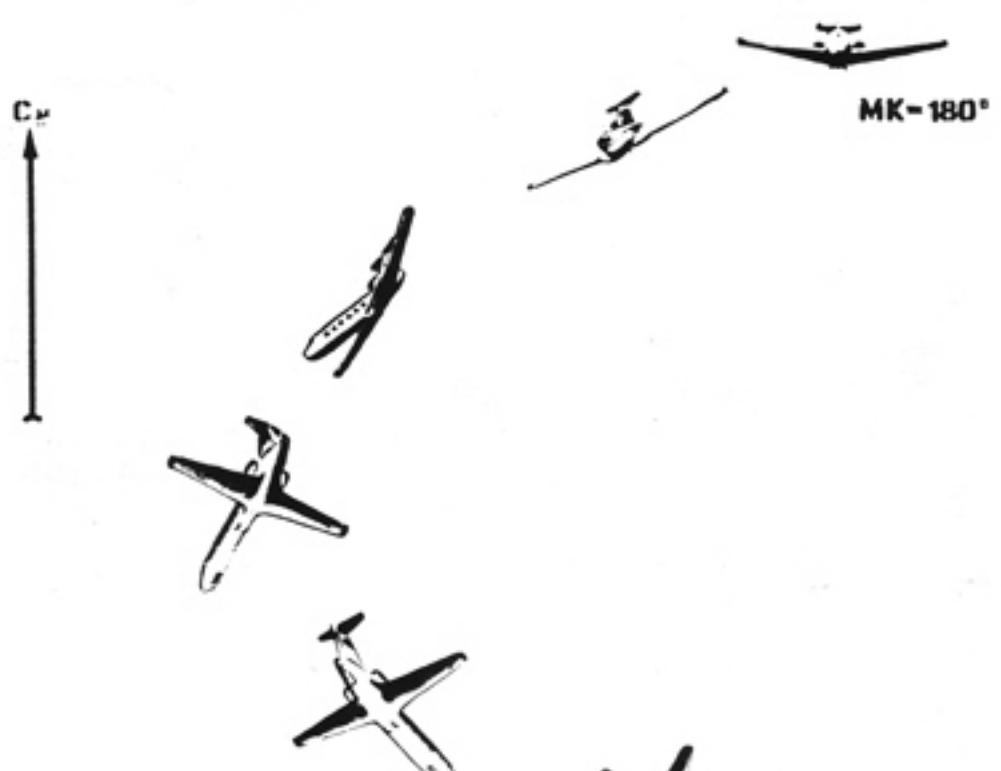

В 15.56^{мин} 56^{сек} с-т был выведен из левого вира в полет без крена с перегрузкой 1.5 единицы. За счет плавного взятия штурвала «на себя» и торможения до $V=360$ к/час

Прямолинейный полет продолжался в течение 14 сек. Затем элероны и РН были резко отклонены на $\delta_e = -85^\circ$ и $\delta_n = -8^\circ$. Самолет был введен в энергичное вращение вправо вокруг своей оси с начальной угловой скоростью $12^\circ - 12.5^\circ$ град. в сек. С переходом в перевернутый полет за 8 сек. В силу того, что штурвал оставался отклоненным «на себя» ($\delta_s = -3^\circ - 5^\circ$) произошло резкое снижение с ростом поступательной скорости, вертикальной скорости до 100 м/сек и вертикальной перегрузки.

При достижении скорости 470 км/час режим работы всех трех двигателей был синхронно уменьшен с 91% до 73%.

После переворота на 360° по крену элероны были переведены в нейтральное положение и вращение с-та прекратилось.



Рост скорости продолжался до 620 км/час. Вертикальная перегрузка возросла до 5.25 единиц, что вызвало разрушение левой консоли крыла, о чем свидетельствует мгновенное возрастание угловой скорости, крена и тангла.

После отделения левая консоль крыла ударила по передней кромке киля.

В результате удара произошло разрушение киля, с последующим его отделением от самолета вместе со стабилизатором, рулем направления и рулем высоты.

Потерявший управление самолет, ударился о землю и разрушился. Анализ исследования элементов конструкции и записи МСРП-12 показали, что планер и все системы с-та, а также силовые установки, до момента разрушения левой консоли крыла были работоспособны.